

**Технический акт осмотра и дефектовки колтюбинговой установки МК20Т  
2008 г.в. производства СЗАО "ФИДМАШ».**

Идентификационный номер Y39МК20Т180016005

№	Наименование узла	Обозначение	Кол-во (шт.)	Выявленные дефекты и замечания	Метод устранения	Примечание
<b>Кабина оператора</b>						
1	Электросистема КО		1	Не работает дублирующий тахометр ДВС	Замена	
2	Система регулировки оборотов		1	Не работает регулировка оборотов ДВС	Замена	
3	Электросистема КО		1	Отсутствуют защитные стекла на габаритных фонарях	Замена	
4	Электросистема КО		1	Разбит проблесковый маячок	Замена	
5	Электросистема КО		1	Разбит отражатель фонаря наружного освещения справа	Замена	
6	Отопитель кабины		1	Отопитель кабины демонтирован	комплектация в соответствии с документацией на установку	
7	Система кондиционирования		1	В системе кондиционирования отсутствует компрессор	комплектация в соответствии с документацией на установку	
8	Управление подогревателя гидробака		1	Подогреватель гидробака не запускается	Проведение ТО подогревателя	
9	Система подъема/опускания КО		1	Отсутствуют элементы фиксирующие положение кабины оператора в рабочем положении	комплектация в соответствии с документацией на установку	