

Узел намотки

10	Привод узла намотки	MZ01204	1	Узел намотки не вращается. Заклинивание редуктора привода барабана	Замена привода в сборе	
11	Вал	M20.24.07.000-30	1	Имеются глубокие задиры, смятие направляющих витков	Замена	
12	Поводок	РАНТ-10.24.00.025	1	Механизм укладки работает рывками	Замена	
13	Суппорт	РАНТ-10.24.05.000	1	Изношены втулки	Замена	
14	Подшипник вала укладывателя	MB00005	2	Люфт	Замена	
15	Труба	BJS01.24.00.001	1	Изменена конструкция, люфт	Замена	
16	Тележка укладывателя	BJS01.24.04.000	1	Изношены направляющие втулки	Замена втулок	
17	Манифольд наружный		1	Коррозия. Шаровые краны наружного манифольда не проворачиваются	Замена	(P _y =70 МПа D _y =50 мм)
18	Манифольд внутренний		1	Коррозия. Шаровые краны внутреннего манифольда не проворачиваются	Замена	(P _y =70 МПа D _y =50 мм)
19	Быстроразъемные соединения		1	БРС тормоза, сматывания БДТ, наматывания БДТ и дренажа не установлены на штуцерной панели. Конструкция БРС не позволяет их закрепить	Замена в сборе	
20	Вертлюг	Вертлюг В45-70.00.000	1	Вертлюг не соответствует заводским требованиям завода изготовителя, отсутствует защита.	Замена в сборе	

21	Дебустр	OZ02594	1	Порван разделитель сред в системе циркуляции	Замена разделителя	
22	Узел смазки трубы	HZ00714	1	Отсутствуют элементы узла смазки трубы.	комплектация в соответствии с документацией на установку	
Система привода насосов						
23	Редуктор привода насосов		1	Сильное биение подшипников редуктора привода насосов. Подшипники поз.18 и поз.10 согласно Рис. 2.10 – Редуктор привода насосов M20.31.00.000-51. Низкий уровень масла в редукторе	Замена в сборе	Рекомендуется полная ревизия редуктора. Возможно модернизация узла , переход на безредукторную схему. Также, в виду большого срока эксплуатации рекомендована замена насосов
24	Подшипник на выходе из коробки отбора мощности		1	Сильное биение	Замена изношенных деталей	
Гидравлика						
26	Блок управления в КО		1	Нестабильная работа БУ1 (блок управления). При рабочем положении происходит колебание давления	Замена в сборе	В виду большого срока эксплуатации рекомендована замена основных гидроклапанов
27	Насос Н4		1	Давление насоса Н4 (согласно ГЗ) на манометре 220 бар не в соответствии с гидросхемой , необходимо 240бар. Нестабильное давление основного насоса Н4.	Регулировка , замена клапана насоса	

28	Штуцерная панель КО		1	Имеются следы утечек масла по штуцерам внизу кабины.	Устранение при ТО и ТР установки	
29	Рукава высокого давления привода инжектора		2	Повреждение силовых РВД управления инжектором(от насосной станции до барабана катушки РВД инжектора)	Замена	
30	Гидробак		1	Низкий уровень масла в гидросистеме	Устранение при ТО и ТР установки	
31	ПГА системы блока превенторов		3	Давление азота в ПГА системы привода блока превенторов не соответствует норме заправки(7 Мпа)	Замена ремкомплектов. Заправка до рабочего значения.	
Инжектор						
32	Цепи инжектора		2	Отсутствуют прокладки под колодками цепи. Люфт в осевом направлении подшипников.	Замена в сборе	
33	ПГА системы прижимов		3	Давление азота в ПГА системы прижимов не соответствует норме заправки(2.7-3.0Мпа)	Заправка до рабочего значения	
34	Панель БРС		1	Отсутствуют ответные части БРС (зажим/разжим герметизатора, смазка цепи)		(M16x1,5), QHPA53-E6X3+QHPA13+D6X3
35	Гидросистема инжектора		1	Отсутствуют предохранительные клапана дренажа гидромоторов	комплектация в соответствии с документацией на инжектор	
Блок превенторов						

36	Элементы БП		1	Отсутствует фланец крепления блока превенторов к фонтанной арматуре скважины	комплектация в соответствии с документацией на БП	Необходимо провести полную ревизию БП, в том числе опрессовку с получением соответствующего акта испытания
37	Элементы БП	OZ02594	1	Отсутствует разделитель сред в системе устьевого давления	комплектация в соответствии с документацией на БП	
38	Элементы БП		1	Затруднен поворот маховика ручного управления плашками превентора. Требуется полная ревизия	Устранение при ТО и ТР установки	
Установщик оборудования и выносные опоры						
39	Гидроцилиндры подъема		2	Течь масла по гидроцилиндрам подъема	Замена	
40	Пульт управления УО		1	Рукоятка управления лебедкой вынесена за пределы пульта(на распределитель). Разрегулирована система управления установщиком оборудования	Замена пульт управления УО. Регулировка управления.	
44	Распределитель УО		1	Течь масла из распределителя установщика оборудования	Замена распределителя в сборе	
45	Гидрозамки выносных опор		2	Течь масло из под уплотнений гидрозамков выносных опор	Замена	
Лестницы и площадки						

46	Элементы крепления лестниц и площадок		1	По всей установке отсутствуют крепежные элементы, необходимые для фиксации лестниц, площадок и перильных ограждений как в рабочем так и в транспортном положении.	комплектация в соответствии с документацией на установку	
47	Лестницы и поручни		1	Имеются повреждения ступенек лестниц по сварочным швам, что не соответствует ТБ.	Замена в сборе	
Шасси						
48	ДВС, трансмиссия		1	Течи двигателя, трансмиссии	Устранение при ТО и ТР шасси	
49	Панель приборов в кабине водителя		1	На панели приборов не отображается значение температуры ОЖ, давления масла ДВС, показания одометра.	Устранение при ТО и ТР шасси	
50	Предпусковой подогреватель		1	Предпусковой подогреватель не запускается	Проведение ТО	
51	Автономный отопитель (Webasto)		1	Автономный отопитель (Webasto) не запускается	Проведение ТО	
52	Балансирная подвеска на задних осях		1	Выдавлены втулки балансирной подвески на задних осях	Устранение при ТО и ТР шасси	
53	Электросистема шасси		1	Не работают огни стояночного тормоза	Устранение при ТО и ТР шасси	